

REPORT INTERVENTO TECNICO

foglio 1/1

martedì 05/09/23

CAT AC SERVICE
tecnico Alberto Canullo

cliente / luogo di intervento PHIO1|01

PHILIPS s.p.a.

OSPEDALE SANTO SPIRITO
P.zza Pierangeli
65124 Pescara (PE)

note su locale UPS e carico applicato

ambiente	idoneo	carico	medicale
raffredd.	ventil. forzata		
temper.	24°C		
pulizia	media		

UI	matricola	codice apparato	descrizione
115510	AM18UP603740003	EMHTM12ANB00	MHT 120KVA

tensione	ingresso	uscita	livello carico
L1	230Vac	230Vac	3%
L2	229Vac	230Vac	2%
L3	231Vac	230Vac	2%
freq.	50Hz	50Hz	

dati batteria	
tensione	(+) 514Vdc
numero elementi	40
capacità	80 Ah
marca / modello	csb

anomalia riscontrata / operazioni eseguite

note / osservazioni

Batterie da sostituire.
Eseguita sostituzione batterie con verifica e calibrazione parametri.
UPS regolarmente funzionante.
Batterie esauste preparate per il ritiro da parte del COBAT.

UPS IN FUNZIONAMENTO NORMALE
EFFETTUATE PROVE DI FUNZIONAMENTO CON TECNICO PHILIP DURANTE FUNZIONAMENTO TAC

verifiche funzionali

tensioni in/out	regolari
ricarica batterie	regolare
efficienza batterie	esauste
simulaz. black out	test batteria
ventilatori	efficienti
condensatori	efficienti
autonomia stimata	60'
esito intervento	positivo

ricambi utilizzati

6R_BT12080VHCSB	Batteria 12V 80Ah LL	40
Cablaggi	cablaggi per ass batterie	43

n° tecnici	ore lavoro	ore viaggio	km (A/R)
2	5	228	2.5

dati referente

per la ditta PHILIPS s.p.a.
nominativo D'Aurelio / Agostinone | 348 4086343 / 0
@ invio report rocco.garzarella@philips.com

firma referente (o suo delegato)